



K109PT1000

CONVERTITORE ISOLATO DI TEMPERATURA PER SONDE PT1000

Descrizione Generale

Lo strumento K109PT1000 converte un segnale di temperatura letto tramite sonda PT1000 con collegamento a 2, 3 o 4 fili in un segnale normalizzato in tensione o in corrente. Conversione della misura a 14 bit.

Caratteristiche del modulo sono il ridottissimo ingombro (6,2 mm), l'aggancio su guida DIN 35 mm, la possibilità di alimentazione tramite bus, le connessioni rapide tramite morsetti a molla, l'isolamento a tre punti, la configurabilità in campo tramite DIP-switch.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione :	19,2..30 Vdc
Assorbimento :	max 21 mA a 24 Vdc
Ingresso :	Sonda Pt1000, EN60751/A2 (ITS90) collegamento 2, 3 o 4 fili
Corrente sul sensore :	< 350 uA
Resistenza dei cavi :	max 50 Ω per filo
Range di misura :	-200..210 °C
Minimo span :	30 °C
Uscita Tensione :	0..5 Vdc, 1..5 Vdc, 0..10 Vdc e 10..0 Vdc Minima resistenza di carico 2 K Ω
Uscita in corrente :	0..20 mA, 4..20 mA, 20..0 mA e 20..4 mA Massima resistenza di carico 500 Ω
Uscita in caso di over-range :	102,5% del fondo scala (vedi tabella a pag. 5)
Uscita in caso di guasto :	105% del fondo scala (vedi tabella a pag. 5)
Protezione uscita in corrente:	circa 25 mA
Errore di trasmissione :	(20,5 K / Δ temp + 0,05) % (campo di misura) 100 ppm
Coefficiente di Temperatura :	< 50 ms (senza filtro)
Tempo di risposta (10..90 %) :	< 200 ms (con filtro di reiezione 50 Hz)
Tensione di isolamento :	1,5 KV (50 Hz per 1 min)
Grado di protezione :	IP20
Condizioni ambientali :	Temperatura -20..+65 °C Umidità 30..90 % a 40 °C non condensante.
Temp. magazzinaggio:	-40..+85 °C
Segnalazioni LED :	errore impostazione, guasto connessione, guasto interno
Connessioni :	Morsetti a molla
Sezione dei conduttori :	0,2..2,5 mm ²
Spellatura dei conduttori :	8 mm
Contenitore :	PBT, colore nero

Dimensioni, Peso :	6,2 x 93,1 x 102,5 mm, 45 g.
Normative :	EN50081-2 (emissione elettromagnetica, ambiente industriale) EN50082-2 (immunità elettromagnetica, ambiente industriale) EN61010-1 (sicurezza) Tutti i circuiti devono essere isolati con doppio isolamento dai circuiti sotto tensione pericolosa. Il trasformatore di alimentazione deve essere a norma EN60742: "Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza".




Norme di installazione

Il modulo è progettato per essere montato su guida DIN 46277. Al fine di favorire la ventilazione del modulo stesso, ne viene consigliato il montaggio in posizione verticale, evitando di posizionare canaline o altri oggetti che ne impediscano l'aerazione.


Evitare di collocare il modulo sopra apparecchiature che generino calore; è consigliabile la collocazione nella parte bassa del quadro o del vano di contenimento. Si consiglia il montaggio a guida tramite l'apposito connettore bus (cod. K-BUS) che evita di dover collegare l'alimentazione a ciascun modulo.

Inserimento del modulo nella guida

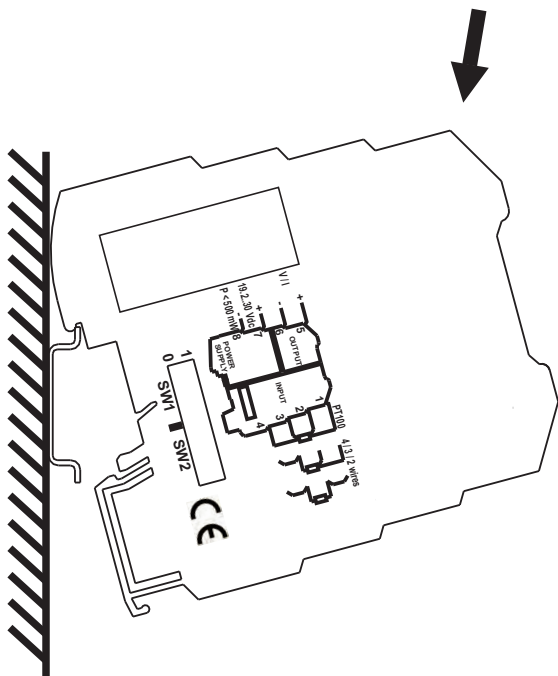



- 1 - Agganciare il modulo nella parte superiore della guida
- 2 - Premere il modulo verso il basso

Estrazione del modulo dalla guida

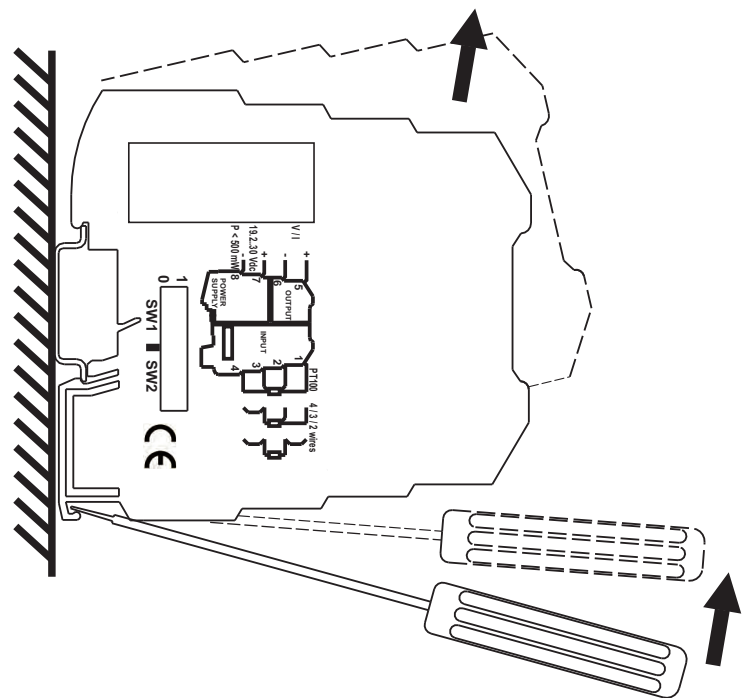

- 1 - Fare leva con un cacciavite (come indicato in figura)
- 2 - Ruotare il modulo verso l'alto

Utilizzo del K-BUS

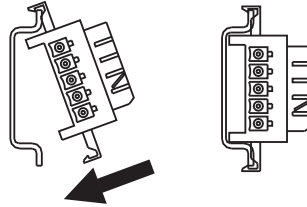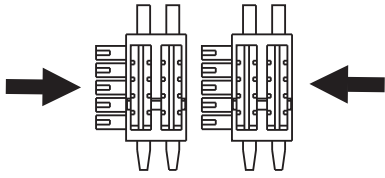

- 1 - Comporre i connettori K-BUS per ottenere il numero di posizioni necessarie (ogni K-BUS permette l'inserimento di nr. 2 moduli)
- 2 - Inserire i K-BUS nella guida appoggiandoli dal lato superiore e ruotandoli verso il basso.

IMPORTANTE: il K-BUS va inserito nella guida con i connettori sporgenti rivolti verso sinistra (come indicato nella figura) altrimenti i moduli risulterebbero capovolti.



- Non collegare mai l'alimentazione direttamente al bus su guida DIN.
- Non prelevare alimentazione dal bus né direttamente né tramite i morsetti dei moduli.

IMPOSTAZIONE DEI DIP-SWITCH

Configurazione di Fabbrica

Lo strumento esce dalla fabbrica configurato con tutti i DIP-switch in posizione 0. In tale posizione lo strumento all'accensione carica una configurazione di default che corrisponde (salvo diversa indicazione riportata sullo strumento) a :

Collegamento PT1000	→	3 fili
Filtro Ingresso	→	presente
Segnale di Uscita	→	4..20 mA
Inizio Scala di misura	→	0 °C
Fondo Scala di misura	→	100 °C
Uscita per Guasto	→	verso l'alto della scala di uscita
Over-Range	→	SI: ammesso fuoriscala del 2,5%, guasto al 5%

La configurazione di default è valida solo con tutti i DIP-switch in posizione 0. Se viene spostato anche un solo DIP-switch è necessario provvedere alla programmazione di tutti i parametri come indicato nelle tabelle seguenti.

Nota: in tutte le tabelle seguenti
l'indicazione ● corrisponde a DIP-switch in 1 (ON);
nessuna indicazione corrisponde a DIP-switch in 0 (OFF)

COLLEGAMENTO PT1000		
SW1	1	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Collegamento 2 / 4 fili
	<input type="checkbox"/>	Collegamento 3 fili

FILTRO INGRESSO (*)		
SW1	2	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Assente
	<input type="checkbox"/>	Presente

(*) Il filtro stabilizza la misura ma rallenta il tempo di risposta portandolo a circa 200 ms, inoltre garantisce la reiezione del disturbo a 50 Hz sovrapposto al segnale di

SEGNALE DI USCITA				
SW1	3	4	5	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4..20 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0..20 mA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..4 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..0 mA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..10 Vdc
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10..0 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..5 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1..5 Vdc

INIZIO SCALA di MISURA				
SW1	6	7	8	SW2 1 °C
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -10
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -20
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -30
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -50
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -100
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -150
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -200

FONDO SCALA di MISURA																						
SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C
						0			●	●		●		55			●	●		●		120
	●					5					●	●		60		●	●	●		●		130
		●				10		●		●	●			65					●	●		140
	●	●				15			●	●	●			70		●			●	●		150
			●			20		●	●	●	●			75			●		●	●		160
	●		●			25						●		80		●	●		●	●		170
		●	●			30		●				●		85				●	●	●		180
	●	●	●			35			●			●		90		●		●	●	●		190
				●		40		●	●			●		95			●	●	●	●		200
	●			●		45				●		●		100		●	●	●	●	●		210
		●		●		50		●	●	●		●		110								


USCITA PER GUASTO	
SW2	7
	● Verso il basso della scala di uscita
	Verso l'alto della scala di uscita

OVER-RANGE (*)	
SW2	8
	● NO: solo il guasto causa un fuoriscalda del 2,5%
	SI: ammesso fuoriscalda del 2,5%, guasto al 5%

(*) Per i valori corrispondenti vedasi la tabella sottostante.

Limite dell'uscita	Over-range / Guasto $\pm 2,5\%$	Guasto $\pm 5\%$
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vdc	10,25 Vdc	10,5 Vdc
5 Vdc	5,125 Vdc	5,25 Vdc
1 Vdc	0,875 Vdc	0,75 Vdc
0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc

Collegamenti Elettrici

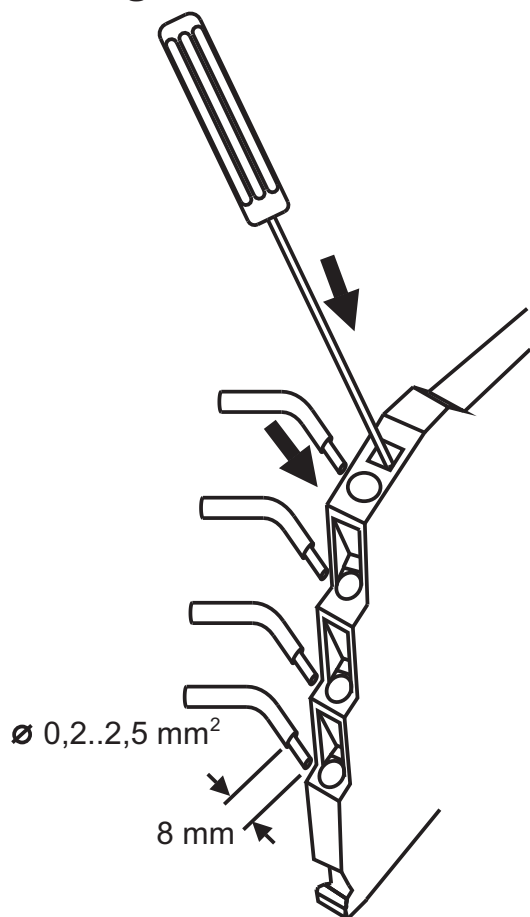

Il modulo dispone per i collegamenti elettrici di morsetti a molla.

Per effettuare i collegamenti riferirsi alle seguenti istruzioni:

- 1 - Spellare i cavi per 0,8mm
- 2 - Inserire un cacciavite a lama nel foro quadrato e premerlo fino a far aprire la molla di bloccaggio del cavo
- 3 - Inserire il cavo nel foro rotondo
- 4 - Togliere il cacciavite e verificare che il cavo sia saldamente fissato nel morsetto.

Alimentazione

Esistono varie possibilità di alimentare i moduli della serie K.


1 - Alimentazione diretta dei moduli collegando l'alimentazione 24 Vdc direttamente ai morsetti 7 (+) e 8 (-) di ciascun modulo.

2 - Utilizzo dell'accessorio K-BUS per la distribuzione dell'alimentazione ai moduli tramite bus evitando la connessione dell'alimentazione a ciascun modulo.

E' possibile alimentare il bus tramite uno qualsiasi dei moduli, l'assorbimento totale del bus deve essere inferiore a 400 mA. Assorbimenti maggiori possono danneggiare il modulo. E' necessario prevedere in serie all'alimentazione un fusibile opportunamente dimensionato.

3 - Utilizzo dell'accessorio K-BUS per la distribuzione dell'alimentazione ai moduli tramite bus e dell'accessorio K-SUPPLY per il collegamento dell'alimentazione.

Il K-SUPPLY è un modulo di larghezza 6,2 mm che integra al suo interno una serie di protezioni per salvaguardare i moduli collegati in bus da eventuali sovratensioni. E' possibile alimentare il bus tramite un modulo K-SUPPLY se l'assorbimento totale del bus è inferiore a 1,5 A. Assorbimenti maggiori possono danneggiare sia il modulo che il bus. E' necessario prevedere in serie all'alimentazione un fusibile opportunamente dimensionato.

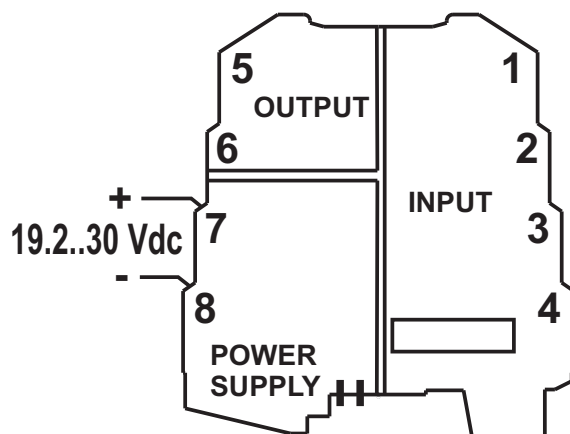

Ingresso

Il modulo accetta in ingresso una sonda di temperatura PT1000 con collegamento a 2, 3 o 4 fili.

Per i collegamenti elettrici si raccomanda l'utilizzo di cavo schermato.

Collegamento a 2 fili

Collegamento utilizzabile per brevi distanze (< 10 m) tra il modulo e la sonda. Va tenuto presente che questo collegamento introduce nella misura un errore pari alla resistenza dei cavi di collegamento.

DIP-switch SW1-1 in posizione 1 (ON) (collegamento 2 / 4 fili).

Ponti tra i morsetti 1 e 2 e tra i morsetti 3 e 4.

Collegamento a 3 fili

Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Lo strumento esegue la compensazione della resistenza dei cavi di collegamento. Affinché tale compensazione sia corretta è necessario che la resistenza dei cavi sia uguale, in quanto lo strumento per effettuare la compensazione misura la resistenza di un cavo e suppone che la resistenza degli altri cavi sia uguale.


DIP-switch SW1-1 in posizione 0 (OFF) (collegamento 3 fili).

Ponte tra i morsetti 1 e 2.

Collegamento a 4 fili

Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Permette di ottenere la massima precisione dato che lo strumento legge la resistenza del sensore indipendentemente dalla resistenza dei cavi.

DIP-switch SW1-1 in posizione 1 (ON) (collegamento 2 / 4 fili).

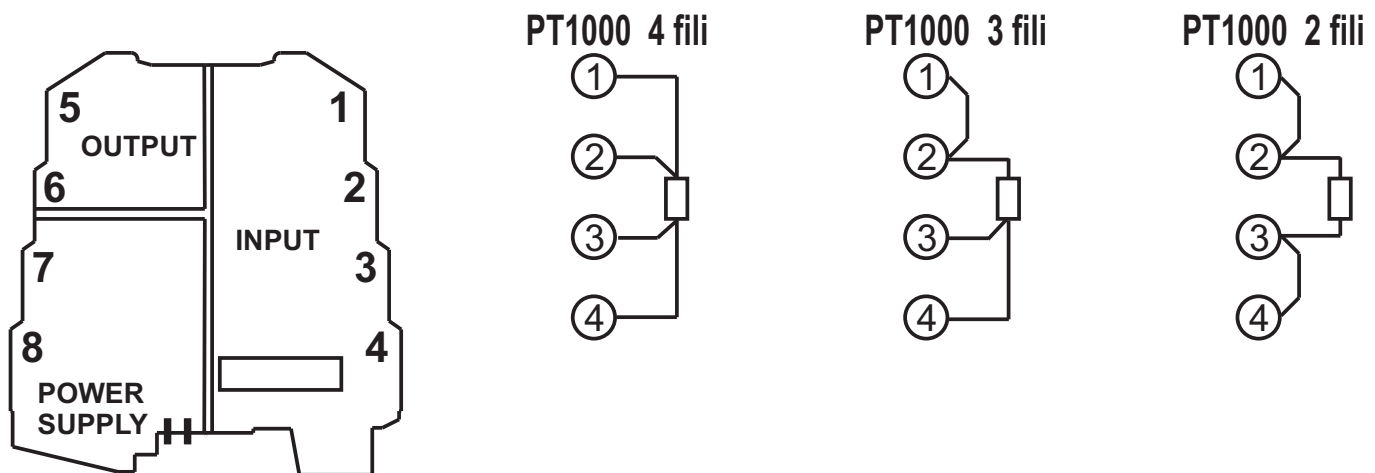


Nota: al fine di ridurre i consumi del modulo, la misura della PT1000 viene effettuata in maniera impulsiva per un tempo molto breve. Per questo motivo alcuni calibratori elettronici potrebbero non essere in grado di generare correttamente il segnale simulato.

Uscita

Collegamento in tensione - Collegamento in corrente (corrente impressa).

Per i collegamenti elettrici si raccomanda l'utilizzo di cavo schermato.

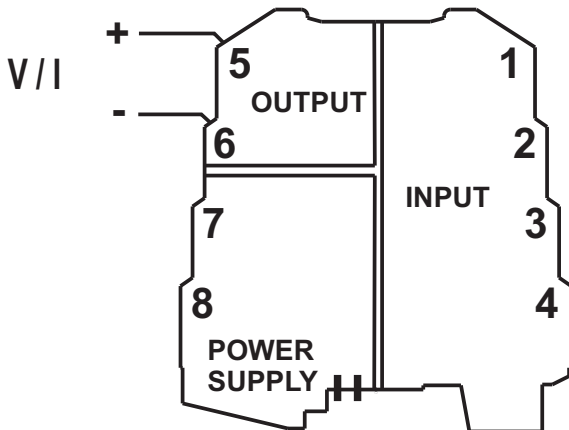

Nota: quando si utilizza l'uscita in corrente, per ridurre la dissipazione dello strumento, è conveniente collegare un carico $> 250 \Omega$.

Indicazioni tramite LED sul fronte

LED	Significato
Lampeggio veloce 3 lampi / secondo	Guasto interno
Lampeggio lento 1 lampo / secondo	Errore nel settaggio dei DIP-switch (SPAN $< 50^{\circ} C$)
Acceso fisso	Guasto ai fili di connessione PT1000. Resistenza 3° filo fuori range



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi con servizio di raccolta differenziata).

Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui avete acquistato il prodotto.

Questo documento è di proprietà SENECA srl. La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde ai prodotti e alle tecnologie descritte. I dati riportati potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e/o commerciali. Il contenuto della presente documentazione viene comunque sottoposto a revisione periodica.



SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287

e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it



K109PT1000

TEMPERATURE-INSULATED CONVERTER FOR PT1000 PROBES

General Description

The K109PT1000 instrument converts a temperature signal read by a PT1000 probe with connection by 2, 3 or 4 wires into a signal normalised in voltage or current.

Resolution 14 bit.

The module's main features are its compact size (6.2 mm), attachment to a 35 mm DIN rail, bus-connector power supply option, quick connection by spring terminals, 3-point insulation, and easy configuration in the field by DIP-switch.

Technical Features

Power supply:	19,2..30 Vdc
Consumption:	Max 21 mA at 24 Vdc
Input:	PT1000 probe, EN60751/A2 (ITS90) connection by 2, 3 or 4 wires
Current on sensor:	< 350 μ A
Cable resistance:	Max. 50 Ω per wire
Measurement Range:	-200..210 $^{\circ}$ C
Minimum span :	30 $^{\circ}$ C
Voltage output:	0..5 Vdc, 1..5 Vdc, 0..10 Vdc and 10..0 Vdc Minima load resistance: 2 K Ω
Current output:	0..20 mA, 4..20 mA, 20..0 mA e 20..4 mA Maximum load resistance: 500 Ω
Output in case of over-range:	102.5% of full scale value (see Table on Page 5)
Output in case of malfunction:	105% of full scale value (see Table on Page 5)
Current output protection:	approximately 25 mA
Transmission error:	(20,5 K / Δ temp + 0.05) % (Measurement range)
Temperature Coefficient:	100 ppm
Response time (10..90 %):	< 50 ms (without filter) < 200 ms (with repeat filter 50 Hz)
Insulation Voltage:	1,5 KV (50 Hz for 1 min)
Protection Index:	IP20
Operating Conditions:	Temperature -20..+65 $^{\circ}$ C Humidity 30..90 % at 40 $^{\circ}$ C (non-condensing)
Storage Temperature:	-40..+85 $^{\circ}$ C
LED Signalling:	Setting error, connection malfunction, internal malfunction
Connections:	Spring terminals
Conductor Section:	0,2..2,5 mm ²


Wire stripping:	8 mm
Box:	PBT (black colour)
Dimensions, Weight:	6,2 x 93,1 x 102,5 mm, 50 g.
Standards:	EN50081-2 (electromagnetic emission, industrial surroundings) EN50082-2 (electromagnetic immunity, industrial surroundings) EN61010-1 (safety) All the circuits must be provided with double insulation from the circuits under dangerous voltage. The power supply transformer must be built to compliance with EN60742: "Insulation transformers and Safety transformers".



Installation rules


This module has been designed for assembly on a DIN 46277 rail. Assembly in vertical position is recommended in order to increase the module's ventilation, and no raceways or other objects that compromise aeration must be positioned in the vicinity. Do not position the module above equipment that generates heat; we recommend positioning the module in the lower part of the control panel or container compartment. We recommend rail-type assembly using the corresponding bus connector (Code K-BUS) that eliminates the need to connect the power supply to each module.

Inserting the module in the rail

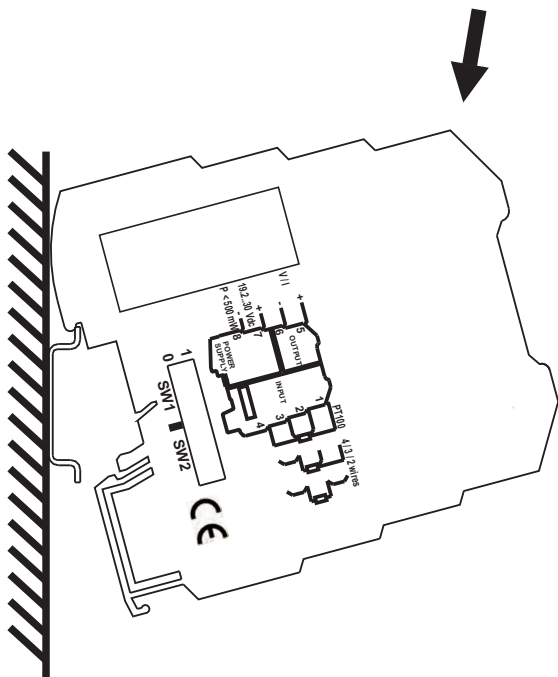



- 1 - Attach the module in the upper part of the rail.
- 2 - Press the module downwards.

Removing the module from the rail

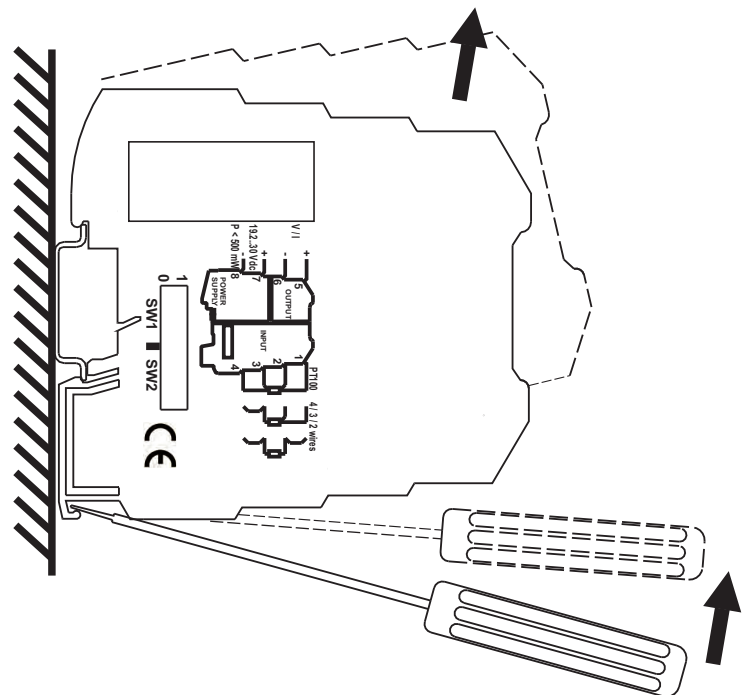

- 1 - Apply leverage using a screwdriver (as shown in the figure).
- 2 - Rotate the module upwards.

Using the K-BUS

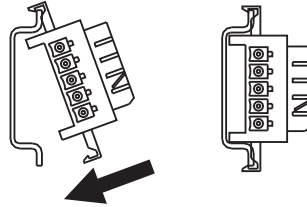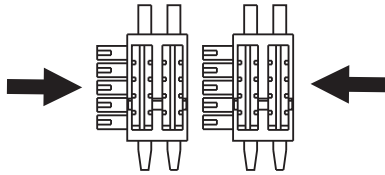

- 1 - Compose the K-BUS connectors as required in order to obtain the number of positions necessary (each K-BUS permits the insertion of no. 2 modules).
- 2 - Insert the K-BUS connectors in the rail by positioning them on the upper side of the rail and then rotating them downwards.

IMPORTANT: Pay particular attention to the position of the protrudent terminals of the K-BUS. The K-bus must be inserted in the guide with the protrudent terminals on the left (as shown in the figure) otherwise the modules are turned upside downs.



- Never connect the power supply directly to the bus connector on the DIN rail.
- Never tap power supply from the bus connector either directly or by using the module's terminals.

SETTING OF THE DIP-SWITCHES

Factory setting

All the module DIP switches are at pos. 0 as default configuration.
This set correspond to the following configuration :

PT1000 wiring	→ 3 wires
Input Filter	→ present
Output Signal	→ 4..20 mA
Measurement Range Start	→ 0 °C
Measurement Full-Scale	→ 100 °C
Output signal in case of Malfunction	→ Towards the top of the output range
Over-Range	→ YES: a 2.5% over-range value is acceptable; a 5% over-range value is considered a malfunction.

It is understood that this configuration is valid only with all the DIP switches at position 0.

If also one Dip is moved, it is necessary to set all the other parameter as indicated on the following tables.

Note: for all following tables

The indication ● indicates that the DIP-switch is set in Position 1 (ON).

No indication is provided when the DIP-switch is set in Position 0 (OFF).

PT1000 WIRING		
SW1	1	
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 / 4 wires
	<input type="checkbox"/>	3 wires

INPUT FILTER (*)		
SW1	2	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Absent
	<input type="checkbox"/>	Present

(*) The input filter slows down the response time to around 200 ms and guarantees the repeating of the disturbance signal at 50 Hz overlapping the measurement signal.

OUTPUT SIGNAL				
SW1	3	4	5	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4..20 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0..20 mA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..4 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..0 mA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..10 Vdc
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10..0 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..5 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1..5 Vdc

MEASUREMENT RANGE START				
SW1	6	7	8	SW2 1 °C
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -10
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -20
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -30
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -50
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -100
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -150
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -200

MEASUREMENT FULL SCALE																						
SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C
						0			●	●		●		55			●	●		●		120
	●					5					●	●		60		●	●	●		●		130
		●				10		●		●	●			65					●	●		140
	●	●				15			●	●	●			70		●			●	●		150
			●			20		●	●	●	●			75			●		●	●		160
	●			●		25						●		80		●	●		●	●		170
		●	●			30		●				●		85				●	●	●		180
	●	●	●			35			●			●		90		●		●	●	●		190
				●		40		●	●			●		95			●	●	●	●		200
	●				●	45				●		●		100		●	●	●	●	●		210
		●		●		50		●	●	●		●		110								


OUTPUT SIGNAL IN CASE OF MALFUNCTION	
SW2	7
	● Towards the bottom of the output range
	□ Towards the top of the output range

OVER-RANGE (*)	
SW2	8
	● NO: the malfunction alone causes a 2.5% over-range value.
	□ YES: a 2.5% over-range value is acceptable; a 5% over-range value is considered a malfunction.

(*) See the table below for the corresponding values.

Output signal limit	Over-range / Malfunction $\pm 2,5\%$	Malfunction $\pm 5\%$
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vdc	10,25 Vdc	10,5 Vdc
5 Vdc	5,125 Vdc	5,25 Vdc
1 Vdc	0,875 Vdc	0,75 Vdc
0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc

Electrical Connections

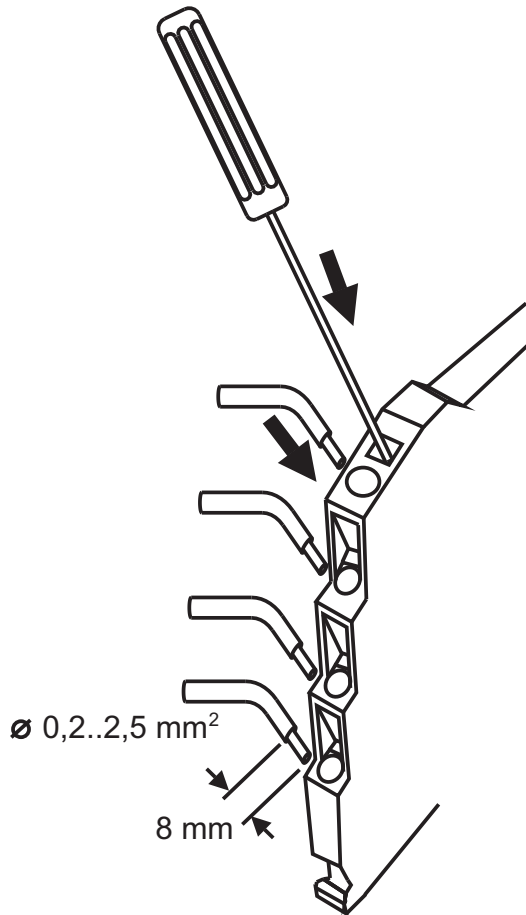

The module has been designed for spring-type terminal electrical connections.

Proceed as follows to make the connections:

- 1 - Strip the cables by 0.8 mm
- 2 - Insert a screwdriver in the square hole and press it until the cable lock spring opens.
- 3 - Insert the cable in the round hole.
- 4 - Remove the screwdriver and make sure that the cable is tightly fastened in the terminal.

Power supply

There are various ways to provide the K Series modules with power.

1 - Direct power supply to the modules by connecting 24 Vdc power supply directly to Terminals 7 (+) and 8 (-) of each module.


2 - Using the K-BUS connector accessory for the distribution of the power supply to the modules via bus connector, in this way eliminating the need to connect power supply to each module.

The bus can be supplied from any of the modules; the total absorption of the bus must be less than 400 mA. Higher absorption values can damage the module. An appropriately sized fuse must be connected in series to the power supply.

3 - Using the K-BUS connector accessory for the distribution of the power supply to the modules via bus connector and the K-SUPPLY accessory for the connection of the power supply.

The K-SUPPLY accessory is a 6.2 mm wide module that contains a set of protections designed to protect the modules connected via bus against over-voltage loads.

The bus connector can be provided with power using the K-SUPPLY module if the total absorption of the bus is less than 1.5 A. Higher absorption values can damage both the module and the bus. An appropriately sized fuse must be connected in series to the power supply.

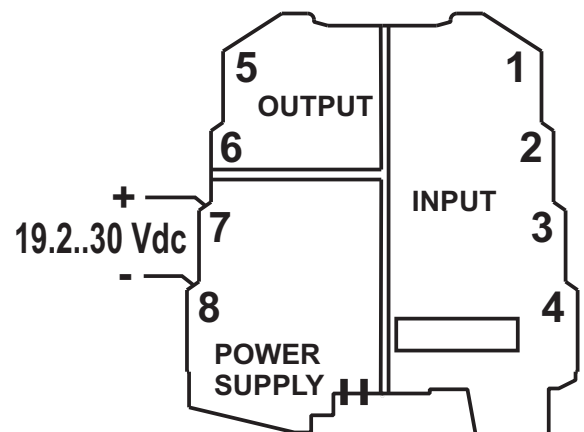

Input

The module accepts input from a PT1000 temperature probe with connection by 2, 3 or 4 wires.

The use of shield cables is recommended for the electronic connections.

2-wire connection

This is the connection to be used for short distances (< 10 m) between module and probe, bearing in mind that it adds an error equivalent to the resistance contributed by the connection cables to the measurement.

DIP-switch SW1-1 set in Position 1 (ON) (2 / 4 wires).

With bridges between Terminals 1 and 2 and Terminals 3 and 4.

3-wire connection

This is the connection to be used for media-long distances (> 10 m) between module and probe. The instrument performs compensation for the resistance of the connection cables. In order for compensation to be correct, it is necessary that the resistance values of all cables be equal because in order to perform compensation the instrument measures the resistance of only one cable and assumes the resistance of the others cables to be exactly the same.


DIP-switch SW1-1 set in Position 0 (OFF) (3 wires).

With bridge between Terminals 3 and 4.

4-wire connection

This connection to be used for media-long distances (> 10 m) between module and probe. Provides the maximum precision because the instrument measure the resistance of the sensor independently of the resistance of the connection cables.

DIP-switch SW1-1 set in Position 1 (ON) (2 / 4 wires).

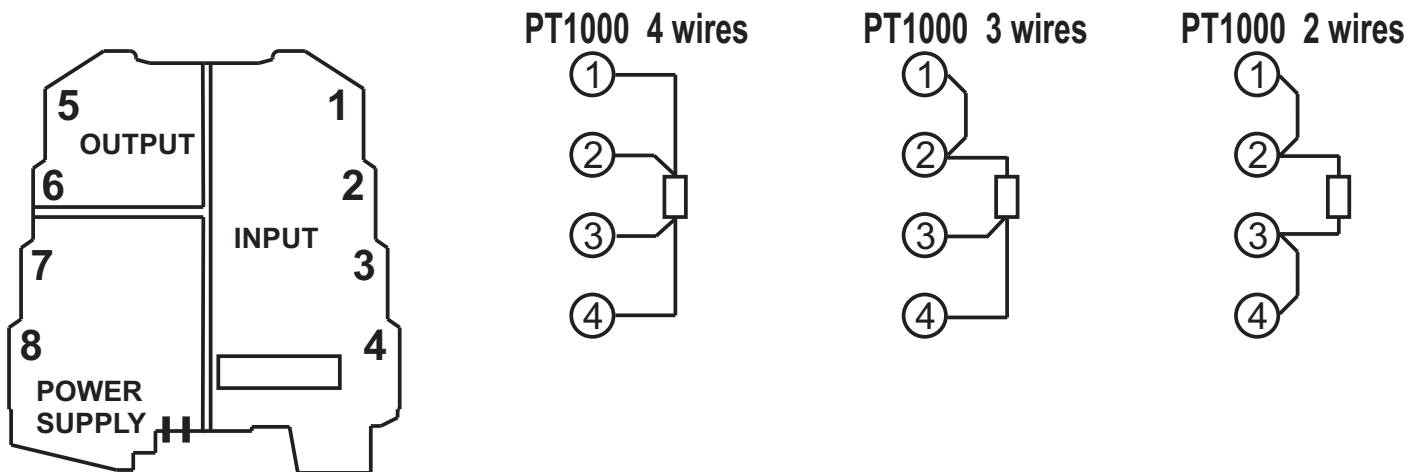


The PT1000 measure is effected in impulsive way for a very short time to reduce the module consumption. For this reason, some electronic calibrators could not be able to generate the simulated signal in the right way.

Output

Voltage connection - Current connection (applied current)

The use of shield cables is recommended for the electronic connections.

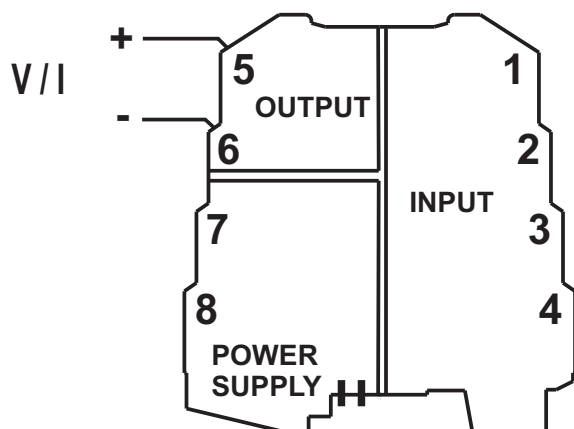

Note: in order to reduce the instrument's dissipation, we recommend either using the output for voltage or guaranteeing a load of $> 250 \Omega$ to the current output.

LED indications on the front

LED	Meaning
Rapid flashing 1 pulse/sec.	Internal malfunction
Slow flashing 3 pulses/sec.	DIP-switch setting error
Steady light	PT1000 connection wire malfunction. 3 rd wire resistance over-range.



Disposal of Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs)

This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

This document is property of SENECA srl. Duplication and reproduction are forbidden, if not authorized. Contents of the present documentation refers to products and technologies described in it. All technical data contained in the document may be modified without prior notice Content of this documentation is subject to periodical revision.



SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287

e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it



K109PT1000

CONVERTISSEUR ISOLÉ DE TEMPÉRATURE POUR SONDES PT1000

Description générale

L'instrument K109PT1000 sert à convertir un signal de température provenant d'une sonde PT1000, en raccordement à 2, 3 ou 4 fils, en un signal standard, tension ou courant. Conversion de la mesure à 14 bit.

Le module a les caractéristiques suivantes : encombrement réduit (6,2 mm), fixation sur guide DIN 35 mm, alimentation possible par bus, connexions rapides à l'aide de bornes à ressort, isolation trois points, possibilité de configuration sur site à l'aide de commutateurs DIP.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	19,2..30 Vcc
Consommation :	max. 21 mA en 24 Vcc
Entrée :	Sonde PT1000, EN60751/A2 (ITS90) raccordement 2, 3 ou 4 fils
Courant dans la sonde :	< 350 uA constant
Résistance des câbles :	max. 50 Ω par fil
Plage de mesure :	-200..210°C
Valeur minimale :	30 °C
Sortie tension :	0..5 Vcc, 1..5 Vcc, 0..10 Vcc et 10..0 Vcc
Sortie en courant :	Résistance minimale de charge 2 K Ω 0..20 mA, 4..20 mA, 20..0 mA et 20..4 mA
Sortie en cas de hors plage :	Résistance maximale de charge 500 Ω
Sortie en cas de panne :	102,5% de la fin d'échelle (voir tableau à la page 5)
Protection de la sortie en courant :	105% de la fin d'échelle (voir tableau à la page 5) environ 25 mA
Erreur de transmission :	(20,5 K / Δ temp + 0,05) % (plage de mesure) 100 ppm
Coefficient de Température :	< 50 ms (sans filtre)
Temps de réponse	< 200 ms (avec filtre de réjection 50 Hz)
Tension d'isolation :	1,5 KV (50 Hz pour 1 min)
Degré de protection :	IP20
Conditions ambiantes :	Température -20..+65°C Humidité 30..90% à 40°C sans condensation
Temp. de stockage :	-40..+85 °C
Signalisations par DEL :	erreur de réglage, panne de connexion, panne interne
Connexions :	Bornes à ressort

Section des conducteurs : 0,2..2,5 mm²
 Dénudage des conducteurs: 8 mm
 Boîtier : PBT noir
 Dimensions, Poids : 6,2 x 93,1 x 102,5 mm, 50 g

Normes : EN50081-2 (émission électromagnétique, milieu industriel)
 EN50082-2 (immunité électromagnétique, milieu industriel)
 EN61010-1 (sécurité)
 Tous les circuits doivent être isolés avec une double isolation des circuits sous tension dangereuse. Le transformateur d'alimentation doit être conforme à la norme EN60742 : "Transformateurs d'isolation et transformateurs de sécurité".




Normes d'installation

Le module est conçu pour être monté sur rail DIN 46277. Afin d'en favoriser l'aération, il est conseillé de le monter à la verticale, en évitant les moulures ou autres objets pouvant empêcher la circulation d'air.

Éviter de poser le module sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de le placer en bas du tableau ou de l'armoire.


Il est conseillé de le monter sur rail à l'aide du connecteur bus prévu à cet effet (code K-BUS) qui évite de devoir brancher l'alimentation sur chaque module.

Montage du module dans le guide

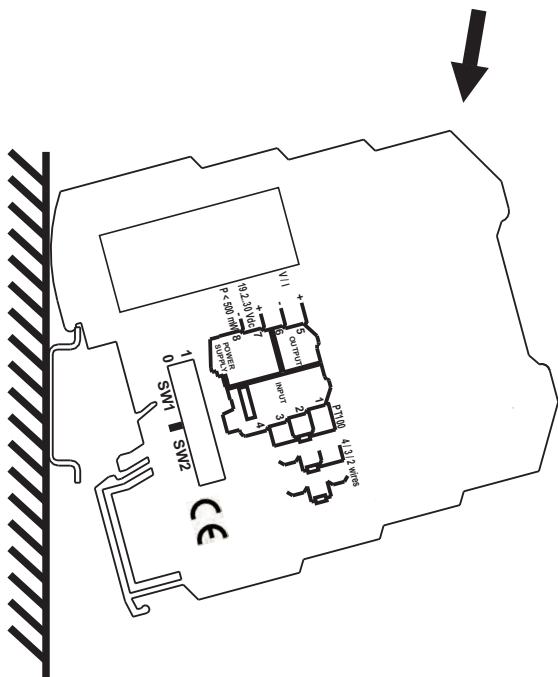



- 1 - Accrocher le module dans la partie supérieure du guide
- 2 - Pousser le module vers le bas

Extraction du module du guide

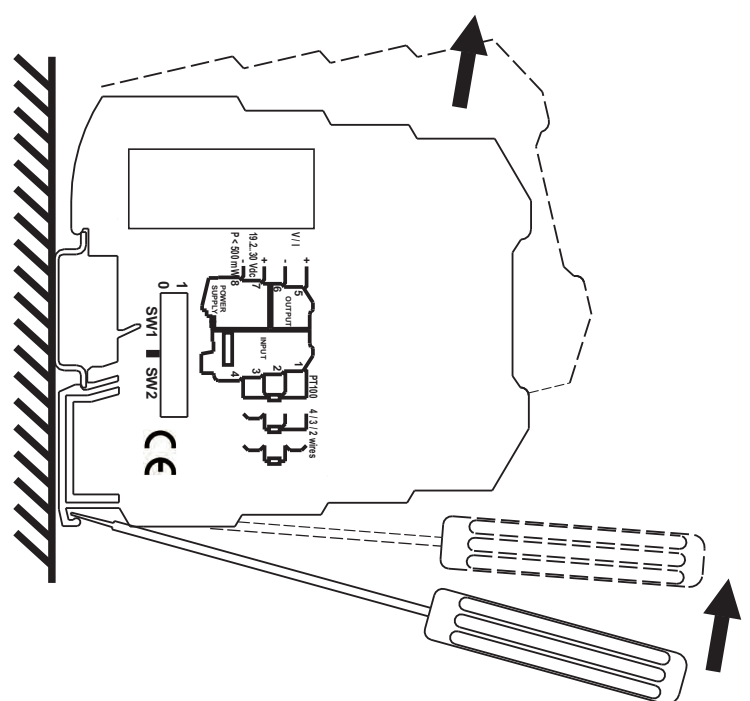

- 1 - Faire lever avec un tournevis (comme indiqué sur la figure)
- 2 - Pivoter le module vers le haut

Utilisation du K-BUS

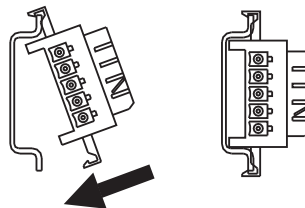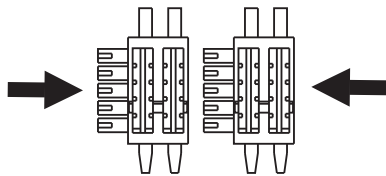

- 1 - Assembler les connecteurs K-BUS afin d'obtenir le nombre d'emplacements nécessaires (chaque K-BUS permet d'insérer 2 modules)
- 2 - Placer les K-BUS dans le rail en les introduisant par le haut et les tourner vers le bas.

IMPORTANT: Le K-BUS doit être inséré dans la guide avec les connecteurs tournés vers gauche (comme montré dans la figure), en cas contraire les modules résulteraient renversés.



- Ne jamais brancher l'alimentation directement au bus sur le guide DIN.
- Ne pas prélever directement l'alimentation du bus, ni à l'aide des bornes des modules.

COMMUTATEURS DIP

Positions de Fabrique

Le convertisseur sort de la fabrique avec tous les commutateurs DIP en position 0. Dans cette position le convertisseur charge à l'alimentation la configuration suivante (sauf différente indication sur le boîtier) :

Branchement PT1000	→ 3 fils
Filtre d'Entrée	→ présent
Signal de Sortie	→ 4..20 mA
Début de l'échelle de mesure	→ 0 °C
Fin de l'échelle de mesure	→ 100 °C
Sortie pour panne	→ renvoi en fin d'échelle
Hors plage	→ OUI: hors échelle de 2,5% et panne à 5% admis

Cette configuration est valide seulement avec tous les commutateurs DIP en position 0. S'il est déplacé même un seul commutateur DIP il est nécessaire de pourvoir à une complète configuration du convertisseur comme indiqué dans les tableaux suivants.

Remarque: dans tous les tableaux suivants

L'indication ● correspond au commutateur DIP sur 1 (ON);

Aucune indication ne correspond au commutateur DIP sur 0 (OFF)

BRANCHEMENT PT1000	
SW1	1
	● Branchement 2 / 4 fils
	Branchement 3 fils

FILTRE ENTRÉE (*)	
SW1	2
	● Absent
	Présent

(*) Le filtre sur le signal d'entrée stabilise la mesure mais ralentit le temps de réponse en le portant à environ 200 ms.

Le filtre garantit aussi la réjection du signal de parasites à 50 Hz superposés au signal de mesure.

SIGNAL DE SORTIE				
SW1	3	4	5	
				4..20 mA
	●			0..20 mA
		●		20..4 mA
	●	●		20..0 mA
			●	0..10 Vdc
		●	●	10..0 Vdc
	●	●	●	0..5 Vdc
	●		●	1..5 Vdc

DÉBUT DE L'ÉCHELLE DE MESURE				
SW1	6	7	8	SW2 1 °C
				0
	●			10
		●		20
	●	●		30
			●	40
	●		●	50
		●	●	80
	●	●	●	100
				● -10
	●			● -20
		●		● -30
	●	●		● -40
			●	● -50
	●		●	● -100
		●	●	● -150
	●	●	●	● -200

FIN DE L'ÉCHELLE DE MESURE

SW2	2	3	4	5	6	°C	SW2	2	3	4	5	6	°C	SW2	2	3	4	5	6	°C
						0		●	●		●		55			●	●		●	120
	●					5				●	●		60		●	●	●		●	130
		●				10		●		●	●		65					●	●	140
	●	●				15			●	●	●		70		●			●	●	150
			●			20		●	●	●	●		75			●		●	●	160
	●		●			25						●	80		●	●		●	●	170
		●	●			30		●				●	85				●	●	●	180
	●	●	●			35			●			●	90		●		●	●	●	190
				●		40		●	●			●	95			●	●	●	●	200
	●			●		45				●		●	100		●	●	●	●	●	210
		●		●		50		●	●	●		●	110							

SORTIE POUR PANNE

SW2	7
	● Renvoi en début d'échelle
	Renvoi en fin d'échelle

HORS PLAGES (*)

SW2	8
	● NON : uniquement si la panne provoque un hors échelle de 2,5%
	OUI : hors échelle de 2,5% et panne à 5% admis

(*) Pour les valeurs correspondantes, voir le tableau ci-dessous.


Limite de la sortie	Hors plage / Panne $\pm 2,5\%$	Panne $\pm 5\%$
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vcc	10,25 Vcc	10,5 Vcc
5 Vcc	5,125 Vcc	5,25 Vcc
1 Vcc	0,875 Vcc	0,75 Vcc
0 Vcc	0 Vcc	0 Vcc

Branchements électriques

Le module dispose de bornes à ressort pour les branchements électriques.

Pour procéder aux branchements, suivre les instructions suivantes :

- 1 - Dénuder les câbles sur 0,8 mm
- 2 - Placer un tournevis plat dans le trou carré et appuyer pour ouvrir le ressort de blocage du câble
- 3 - Introduire le câble dans le trou rond
- 4 - Enlever le tournevis et vérifier si le câble est fixé solidement à la borne.

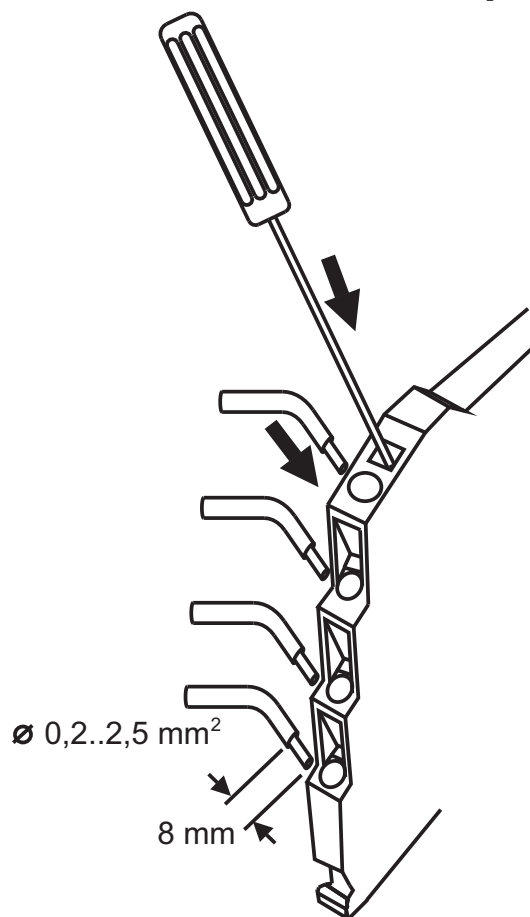

Alimentation

Les modules de la série K peuvent être alimentés de plusieurs façons.


1 - Alimentation directe des modules en branchant directement l'alimentation en 24 Vcc aux bornes 7 (+) et 8 (-) de chaque module.

2 - Utilisation de l'accessoire K-BUS pour distribuer l'alimentation aux modules à l'aide du bus en évitant de devoir brancher chaque module.

Le bus peut être alimenté à partir de n'importe quel module, la consommation totale du bus doit être inférieure à 400 mA. Une consommation supérieure risque d'abîmer le module. Il est nécessaire de prévoir un fusible ayant des dimensions appropriées sur l'alimentation.

3 - Utilisation de l'accessoire K-BUS pour distribuer l'alimentation aux modules à l'aide du bus et de l'accessoire K-SUPPLY pour le branchement de l'alimentation.

K-SUPPLY est un module de 6,2 mm de large qui contient une série de protections pour sauvegarder les modules branchés au bus contre toute surtension éventuelle. Le bus peut être alimenté à partir d'un module K-SUPPLY si la consommation totale du bus est inférieure à 1,5 A. Une consommation supérieure risque d'abîmer le module et le bus. Il est nécessaire de prévoir un fusible ayant des dimensions appropriées sur l'alimentation.

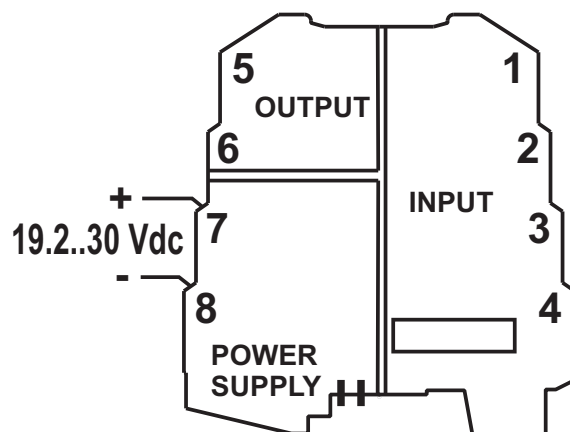

Entrée

Le module accepte en entrée une sonde de température PT1000 avec branchement à 2, 3 ou 4 fils.

Branchement à 2 fils

Branchement à utiliser pour brèves distances (< 10 m) entre le module et la sonde. Il faut noter une erreur supplémentaire égale à la résistance introduite par les câbles de branchement.

Commutateur DIP SW1-1 sur 1 (ON) (branchement 2 / 4 fils).

Liaisons entre les bornes 1 et 2 et entre les bornes 3 et 4.

Branchement à 3 fils

Branchement à utiliser pour les distances moyen longues (> 10 m) entre le module et la sonde car l'instrument effectue la compensation de la résistance des câbles de branchement. Pour que la compensation soit correcte, il faut absolument que la résistance des câbles soit la même, en effet l'instrument mesure la résistance d'un câble en supposant que celle des autres câbles est la même.


Commutateur DIP SW1-1 sur 0 (OFF) (branchement 3 fils).

Liaison entre les bornes 3 et 4.

Branchement à 4 fils


Branchement à utiliser pour les distances moyen longues (> 10 m) entre le module et la sonde. Il permet d'avoir le maximum de précision car l'instrument mesure la résistance de la sonde indépendamment de la résistance des câbles de branchement.

Commutateur DIP SW1-1 sur 1 (ON) (branchement 2 / 4 fils).

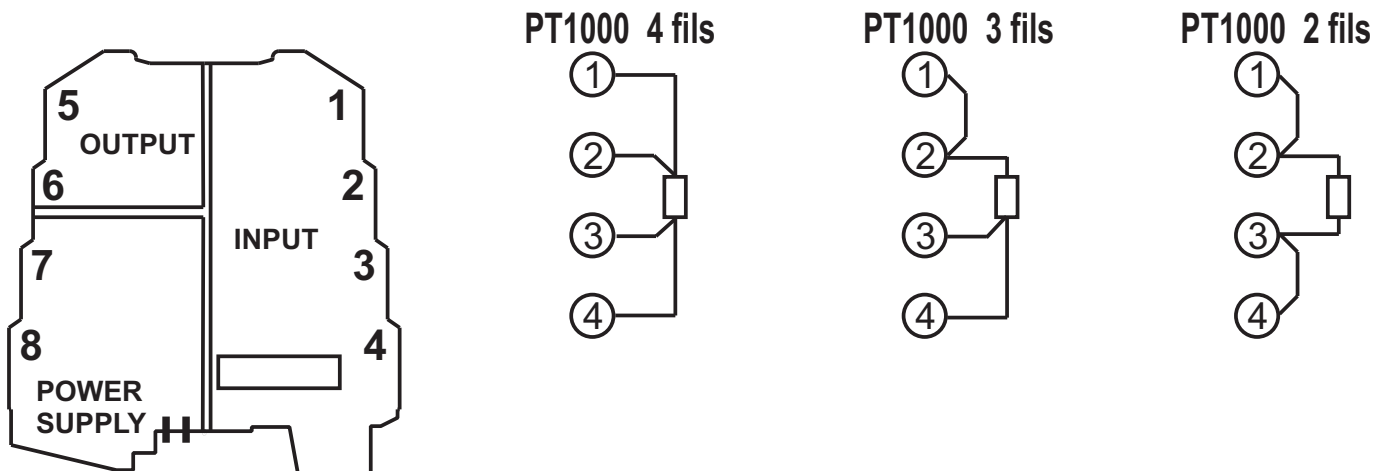

Sortie

Branchement en tension - Branchement en courant (courant contraint)

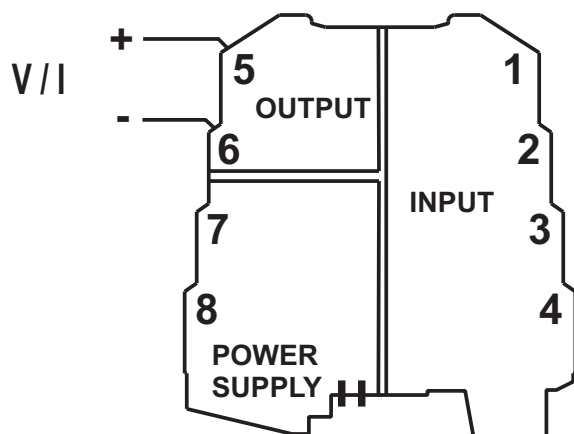

Remarque : afin de réduire la dissipation de l'instrument, il convient de garantir une charge $> 250 \Omega$ à la sortie en courant.

Indications par DEL sur la partie frontale

DEL	Signification
Clignotement rapide 3 impulsions/sec.	Panne interne
Clignotement lent 1 impulsion/sec.	Erreur dans le réglage des commutateurs DIP
Allumé fixe	Coupure des fils de connexion PT1000. Résistance 3 ^{ème} fil hors plage.



Élimination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays qui pratiquent la collecte sélective). Le symbole reporté sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit au contraire être remis à une station de collecte sélective autorisée pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Le fait de veiller à ce que le produit soit éliminé de façon adéquate permet d'éviter l'impact négatif potentiel sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dû à l'élimination non conforme de ce dernier. Les recyclages des matériaux contribuent à la conservation des ressources naturelles. Pour avoir des informations plus détaillées, prière de contacter le bureau préposé de la ville intéressée, le service de ramassage des déchets ou le revendeur du produit.

Ce document est la propriété de SENECA srl. Il est interdit de le copier ou de le reproduire sans autorisation. Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologies décrites. Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques et/ou commerciales.



SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287

e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it



K109PT1000

TEMPERATURE-SIGNALWANDLER FÜR PT1000 MIT GALV. TRENNUNG

Allgemeine Beschreibung

Der Wandler K109PT1000 wandelt ein von einem mit 2, 3 oder 4 Leitern angeschlossenen Fühler PT1000 gemessenes Temperatursignal in ein genormtes Spannungs- oder Stromsignal.

Die Eigenschaften des Wandlers sind die stark begrenzten Abmessungen (6,2 mm), die Verankerung auf DIN-Schiene zu 35 mm, die Möglichkeit der Speisung über Bus, die schnellen Anschlüsse über Federklemmen, die galvanische 3-Wege Trennung und die Konfigurierbarkeit vor Ort über DIP-Schalter.

Technische Eigenschaften

Spannungsversorgung:	19,2..30 Vdc
Leistungsaufnahme:	max. 21 mA bei 24 Vdc
Eingang:	Fühler PT1000, EN60751/A2 (ITS90) Anschluss mit 2, 3 oder 4 Leitern
Stromfühler:	< 350 uA konstant
Widerstand der Kabel:	max 50 Ω je Leiter
Messbereich:	-200..210 °C
Min. Span:	30 °C
Ausgangsspannung:	0 - 5 Vdc, 1 - 5 Vdc, 0 - 10 Vdc und 10 - 0 Vdc Min. Lastwiderstand 2 K Ω
Ausgangsstrom:	0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 20 - 0 mA und 20 - 4 mA Max. Lastwiderstand 500 Ω
Ausgang bei Bereichsüberschreitung:	102,5% des Skalenbereiches (siehe Tabelle auf Seite 5)
Ausgang bei Defekt:	105% des Skalenbereiches (siehe Tabelle auf Seite 5)
Strom Ausgangsschutz:	annähernd 25 mA
Übertragungsfehler:	(20,5 K / D _{temp} + 0,05) % (Messbereich)
Temperaturkoeffizient:	100 ppm
Antwortzeit (10 - 90%):	< 50 ms (ohne Filter) < 200 ms (mit Rejektionsfilter 50 Hz)
Isolierungsspannung:	1,5 KV (50 Hz für 1 Min.)
Schutzart:	IP20
Umgebungsbedingungen:	Temperatur -20..+65°C Luftfeuchtigkeit 30..90 % bei 40°C, nicht kondensierend.
Lagertemperatur:	-40..+85 °C
LED-Anzeigen:	Anzeigefehler, defekter Anschluss, interner Defekt
Anschlüsse:	Federklemmen
Leiterquerschnitt:	0,2..2,5 mm ²
Abisolierung der Leiter:	8 mm

Gehäuse:	PBT (schwarze Farbe)
Abmessungen, Gewicht:	6,2 x 93,1 x 102,5 mm, 50 g.
Normen:	EN50081-2 (elektromagnetische Emission, industrielle Umgebung) EN50082-2 (elektromagnetische Immunität, industrielle Umgebung) EN61010-1 (Sicherheit) Alle Schaltungen müssen mit doppelter Isolierung gegen Schaltungen mit gefährlicher Spannung isoliert werden. Der Speisungstransformator muss der Norm EN60742: "Isolierungstransformatoren und Sicherheitstransformatoren" entsprechen.




Anweisungen zur Installation

Das Modul ist für die Montage auf Schienen nach DIN 46277 ausgelegt. Für eine bessere Belüftung des Moduls empfehlen wir die Montage in vertikaler Stellung sowie die Vermeidung der Positionierung in Kanälen oder von sonstigen Gegenständen, die eine Belüftung behindern.

Vermeiden Sie die Installation des Moduls über Geräten, die Wärme erzeugen; wir empfehlen die Installation im unteren Bereich der Schalttafel oder des Gehäuses.


Wir empfehlen die Montage auf der Schiene mit dem entsprechenden Anschlussbus (Bestellnr. K-BUS), der das Anschließen der Speisung an jedes einzelne Modul überflüssig macht.

Montage des Moduls in der Schiene

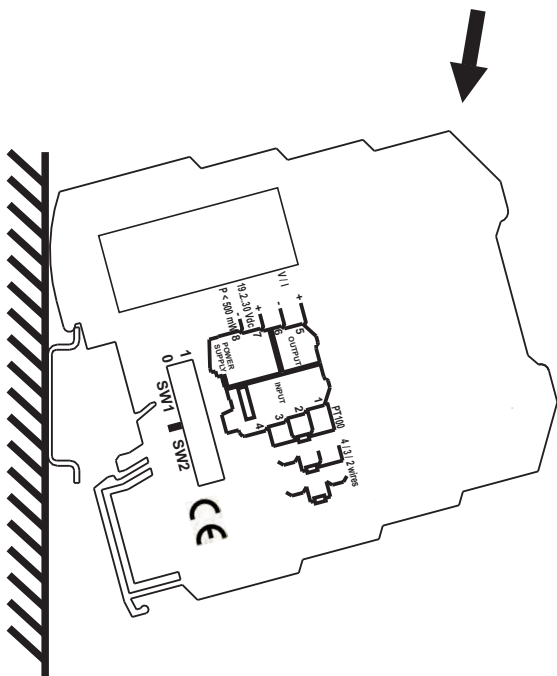



- 1 - Setzen Sie das Modul in den oberen Teil der Schiene ein
- 2 - Drücken Sie das Modul nach unten

Entfernung des Moduls von der Schiene

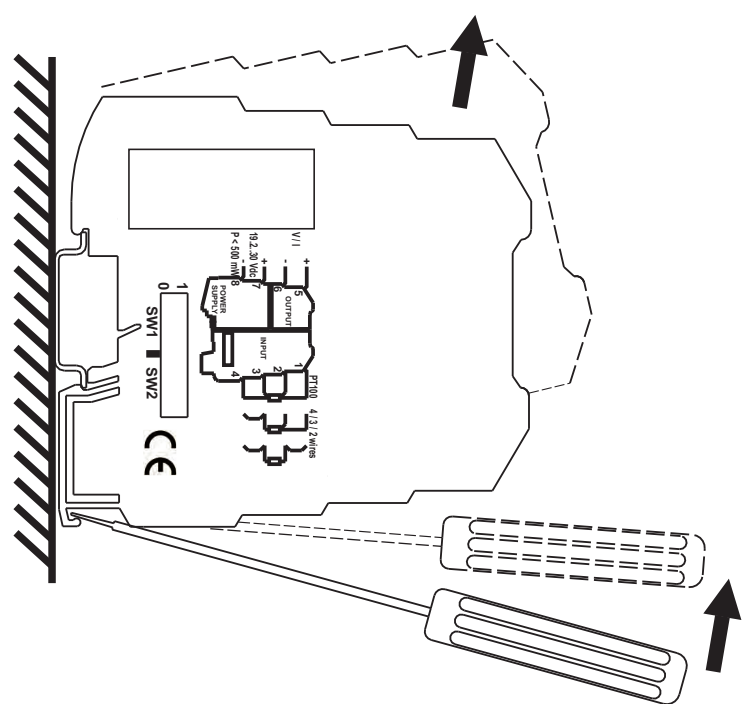

- 1 - Hebeln Sie mit einem Schraubenzieher (wie auf der Abbildung gezeigt)
- 2 - Drehen Sie das Modul nach oben

Einsatz des K-BUS

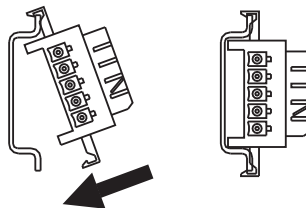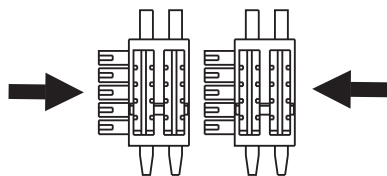

- 1 - Setzen Sie die K-BUS-Anschlüsse zusammen, um die erforderliche Anzahl von Positionen zu erzielen (jeder K-BUS gestattet die Aufnahme von 2 Modulen)
- 2 - Setzen Sie den K-BUS in die Schiene ein; setzen Sie ihn dazu auf der oberen Seite ein und drehen Sie ihn nach unten

WICHTIG: Schenken Sie der Position der vorstehenden Klemmen der Busschiene eine erhöhte Aufmerksamkeit. Der K-BUS muss so in die DIN-Schiene gesetzt werden, so dass die vorstehenden Klemmen links liegen (wie im Bild), anderenfalls sind die Wandler kopfüber montiert.



- Schließen Sie nie die Speisung direkt am Bus der DIN-Schiene an.
- Greifen Sie die Speisung weder direkt, noch über die Klemmen der Module ab.

EINSTELLUNG DER DIP-SCHALTER

Werkseinstellung

Alle DIP-Schalter des Moduls befinden sich in der Position 0 als Standardkonfiguration. Die Einstellungen entsprechen den folgenden Werten:

PT1000	→ 3-Draht
Eingangsfiler	→ vorhanden
Ausgangssignal	→ 4..20 mA
Messbereich Anfang	→ 0 °C
Maximaler Messbereich	→ 100 °C
Ausgangssignal bei Fehlfunktion	→ In Richtung oberer Wert des Ausgangssignals
Bereichsüberschreitung	→ JA: ein Wert von mehr als 2.5% ist akzeptierbar; ein Wert von mehr als 5% wird als Fehlfunktion interpretiert

Obige Einstellungen sind also nur gültig, wenn alle DIP-Schalter auf 0 stehen. Wird auch nur ein DIP-Schalter verändert, ist es erforderlich, alle anderen Parameter wie folgt neu einzustellen.

MERKE: Für alle nachfolgenden Tabellen

Die Angabe von ● zeigt an, dass der DIP-Schalter in Position 1 steht (AN).

Keine Angabe bedeutet, dass der DIP-Schalter in der Position 0 steht (AUS).

PT1000 VERDRAHTUNG		
SW1	1	
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 / 4 Draht
	<input type="checkbox"/>	3 Draht

EINGANGSFILTER (*)		
SW1	2	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Abwesend
	<input type="checkbox"/>	Vorhanden

(*) Der EingangsfILTER verlangsamt die Antwortzeit auf 200 ms und garantiert die Rejektion des 50-Hz-Störungssignals, welches das Messsignal überlagert.

AUSGANGSSIGNAL				
SW1	3	4	5	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4..20 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0..20 mA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..4 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..0 mA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..10 Vdc
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10..0 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..5 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1..5 Vdc

MESSBEREICH START				
SW1	6	7	8	SW2 1 °C
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -10
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -20
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -30
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -50
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -100
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -150
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -200

MESSBEREICH OBERER WERT																						
SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C
						0			●	●		●		55			●	●		●		120
	●					5					●	●		60		●	●	●		●		130
		●				10			●		●	●		65					●	●		140
	●	●				15				●	●	●		70		●			●	●		150
			●			20			●	●	●	●		75			●		●	●		160
	●		●			25						●		80		●	●		●	●		170
		●	●			30			●				●	85				●	●	●		180
	●	●	●			35				●			●	90		●		●	●	●		190
				●		40			●	●			●	95			●	●	●	●		200
	●			●		45					●		●	100		●	●	●	●	●		210
		●		●		50			●	●	●		●	110								


AUSGANGSSIGNAL BEI FEHLFUNKTION	
SW2	7
	● Zum unteren Wert des Ausgangssignalbereichs
	Zum oberen Wert des Ausgangssignalbereichs

BEREICHSÜBERSCHREITUNG (*)	
SW2	8
	● NEIN: die Fehlfunktion alleine verursacht einen 2.5%igen Überschreitungswert
	JA: eine 2.5%ige Bereichsüberschreitung ist akzeptabel; eine 5%ige Bereichsüberschreitung wird als Fehlfunktion betrachtet

(*) Siehe untere Tabelle für die dazu gehörigen Werte.

Ausgangsgrenzwert	Überbereich/ Fehlfunktion ± 2,5 %	Fehlfunktion ± 5 %
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vdc	10,25 Vdc	10,5 Vdc
5 Vdc	5,125 Vdc	5,25 Vdc
1 Vdc	0,875 Vdc	0,75 Vdc
0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc

ELEKTRISCHE VERBINDUNG

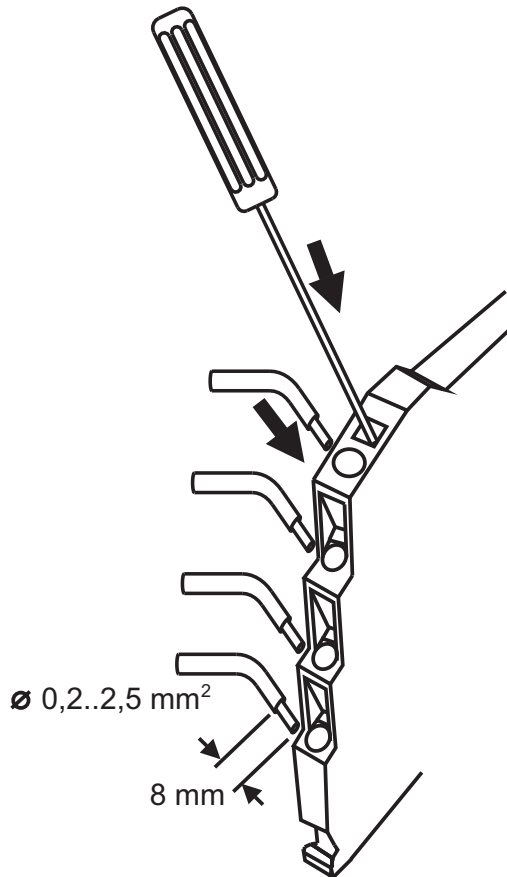

Das Modul besitzt Federklemmen für die elektrischen Anschlüsse.

Nehmen Sie bei den Anschlüssen auf die folgenden Anweisungen Bezug:

- 1 Entfernen Sie 0,8 cm der Isolierung am Ende der Kabel
- 2 Führen Sie einen Schraubenzieher in die quadratische Öffnung ein und drücken Sie ihn, bis sich die Feder öffnet, die das Kabel blockiert
- 3 Führen Sie das Kabel in die runde Öffnung ein
- 4 Ziehen Sie den Schraubenzieher heraus und überprüfen Sie, ob das Kabel sicher in der Klemme befestigt ist.

Spannungsversorgung

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten für die Speisung der Module der Serie K.


1 - Direkte Speisung der Module durch Anschluss der Speisung von 24 Vdc direkt an die Klemmen 7 (+) und 8 (-) jedes einzelnen Moduls

2 - Verwendung des Zubehörartikels K-BUS für die Verteilung der Speisung an die Module über Bus, wodurch die Speisung jedes einzelnen Moduls überflüssig wird.

Über den Bus können alle Module gespeist werden; die Gesamtleistungsaufnahme des Busses muss unter 400 mA liegen. Bei größeren Leistungsaufnahmen können die Module beschädigt werden. In die Speisung muss eine entsprechend bemessene Sicherung in Reihe eingesetzt werden.

3 - Verwendung des Zubehörartikels K-BUS für die Distribution der Speisung der Module über Bus sowie des Zubehörartikels K-SUPPLY für den Anschluss an die Speisung. Das K-SUPPLY ist ein Modul mit einer Breite von 6,2 mm, das eine Reihe von Schutzschaltungen zum Schutz der über den Bus angeschlossenen Module gegen eventuelle Überspannungen aufweist.

Der Bus kann über ein Modul K-SUPPLY gespeist werden, falls die Gesamtleistungsaufnahme des Busses unter 1,5 A liegt. Bei höheren Leistungsaufnahmen können das Modul oder der Bus beschädigt werden. In die Speisung muss eine entsprechend bemessene Sicherung in Reihe eingesetzt werden.

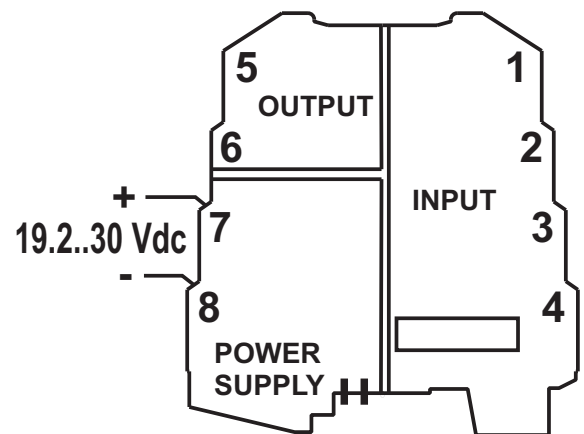

Eingang

Das Modul ist für den Anschluss an einen Temperaturfühler PT1000 über 2, 3 oder 4 Leiter geeignet.

2-Draht Anschluss

Anschluss, der bei Entfernungen von weniger als 10 m zwischen Modul und Fühler verwendet wird; dabei muss berücksichtigt werden, dass ein Messfehler erzeugt wird, der dem Widerstand der beiden Verbindungskabel entspricht.

DIP-Schalter SW1-1 in Position 1 (AN) (2 / 4 Draht).

Mit Brücken zwischen Klemmen 1 und 2 und Klemmen 3 und 4.

3-Draht Anschluss

Anschluss, der bei Entfernungen von mehr als 10 m zwischen Modul und Fühler verwendet wird, da das Instrument eine Kompensierung des Widerstands der Anschlusskabel vornimmt. Für eine korrekte Kompensierung muss der Widerstand der beiden Kabel gleich sein, da das Instrument den Widerstand eines Kabels misst und voraussetzt, dass der Widerstand des anderen Kabels gleich ist.


DIP-Schalter SW1-1 in Position 0 (AUS) (3 Draht).

Mit Brücke zwischen den Klemmen 3 und 4.


4-Draht Anschluss

Anschluss, der bei Entfernungen von mehr als 10 m zwischen Modul und Fühler verwendet wird, gestattet die Erzielung der max. Präzision, da das Instrument die Kompensierung des Widerstands der Verbindungskabel vornimmt. Bei diesem Anschluss besteht das Problem des Widerstands zwischen den beiden Kabeln nicht, da das Instrument den Widerstand beider Kabel misst.


DIP-Schalter SW1-1 in Position 1 (AN) (2 / 4 Draht).

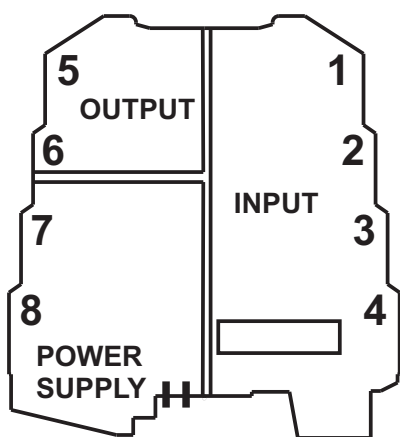


4-Draht Anschluss

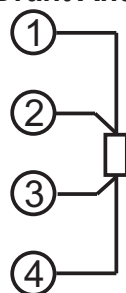


3-Draht Anschluss

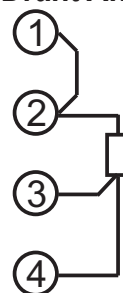

2-Draht Anschluss

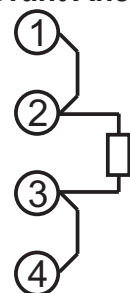

Ausgangsspannungsanschluss - Stromanschluss (Fremdstrom)

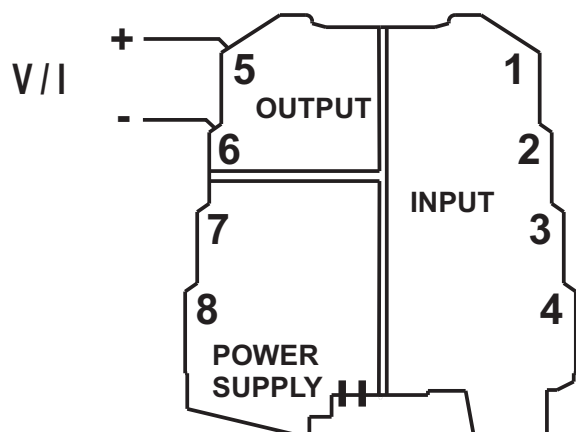

Anmerkung: Zur Reduzierung der Dissipation des Instruments sollte der Spannungsausgang verwendet oder eine Last von $> 250 \Omega$ am Stromausgang garantiert werden.

Anzeige mit LED auf der Front

LED	Bedeutung
Schnell blinkend 1 Impuls/sec	Interne Fehlfunktion
Langsam blinkend 3 Impulse/sec	DIP-Schalter Einstellungsfehler
Dauerhaft an	PT1000 Verdrahtung Fehlfunktion. 3ter Drahtwiderstand Bereichsüberschreitung.



Entsorgung von alten Elektro und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyceln dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. SENECA srl.. Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.



SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287

e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it



K109PT1000

CONVERSOR AISLADO DE TEMPERATURA PARA SONDAS PT1000

Descripción General



El instrumento K109PT1000 convierte una señal de temperatura leída mediante sonda PT1000 con conexión de 2, 3 ó 4 cables en una señal con tensión o corriente normalizada. Conversor de la medición de 14 bit.

Las características del módulo son las dimensiones muy reducidas (6,2 mm), el enganche en carril DIN 35 mm, la posibilidad de alimentación mediante bus, las conexiones rápidas mediante bornes de muelle, el aislamiento de tres puntos, la posibilidad de configuración en campo mediante conmutadores DIP.

Características Técnicas

Alimentación:	19,2..30 Vdc
Absorción:	max 21 mA a 24 Vdc
Entrada:	Sonda Pt1000, EN60751/A2 (ITS90) conexión 2, 3 ó 4 cables
Corriente en el sensor:	< 350 uA
Resistencia de los cables:	máx. 50 Ω por cable
Rango de medición:	-200..210 °C
Mínimo span:	30 °C
Salida Tensión:	0..5 Vdc, 1..5 Vdc, 0..10 Vdc y 10..0 Vdc Mínima resistencia de carga 2 KΩ
Salida en corriente:	0..20 mA, 4..20 mA, 20..0 mA y 20..4 mA Máxima resistencia de carga 500 Ω
Salida en caso de fuera de rango:	102,5% del fondo escala (véase tabla en pág. 5)
Salida en caso de avería:	105% del fondo escala (véase tabla en pág. 5)
Protección salida en corriente:	aproximadamente 25 mA
Error de transmisión:	(20,5 K / Dtemp + 0,05) % (campo de medición) 100 ppm
Coefficiente de Temperatura :	< 50 ms (sin filtro)
Tiempo de respuesta (10..90 %):	< 200 ms (con filtro de rechazo 50 Hz)
Tensión de aislamiento:	1,5 KV (50 Hz por 1 min)
Grado de protección:	IP20
Condiciones ambientales:	Temperatura -20..+65 °C Humedad 30..90 % a 40 °C no condensante.
Temp. almacenamiento:	-40..+85 °C
Señalizaciones LED:	error de configuración, avería de conexión, avería interna
Conexiones:	Bornes de muelle
Sección de los conductores:	0,2..2,5 mm ²
Desforramiento de los conductores:	8 mm
Contenedor:	PBT, color negro

Uso del K-BUS

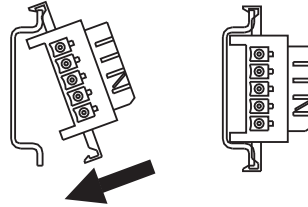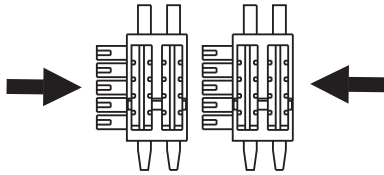

- 1 – Ajustar los conectores K-BUS para obtener el número de posiciones necesarias (cada K-BUS permite la introducción de 2 módulos)
- 2 – Introducir los K-BUS en el carril, apoyándoles del lado superior y girándolos hacia abajo.

IMPORTANTE: el K-BUS se debe introducir en el carril con los conectores salientes dirigidos hacia la izquierda (como se indica en la figura), de lo contrario los módulos quedarían invertidos.



- Nunca conectar la alimentación directamente al bus en carril DIN.
- No tomar alimentación del bus directamente ni mediante los bornes de los módulos.

CONFIGURACIÓN DE LOS CONMUTADORES DIP

Configuración de Fábrica

El instrumento sale de fábrica configurado con todos los conmutadores DIP en posición 0. En dicha posición, el instrumento cuando se enciende carga una configuración predeterminada que corresponde (salvo indicación contraria señalada en el instrumento) a:

Conexión PT1000	→	3 cables
Filtro Entrada	→	presente
Señal de Salida	→	4..20 mA
Inicio Escala de medición	→	0 °C
Fondo Escala de medición	→	100 °C
Salida por Avería	→	hacia arriba de la escala de salida
Fuera de Rango	→	SÍ: fuera de escala del 2,5 admitida, avería al 5%

La configuración predeterminada es válida sólo con todos los conmutadores DIP en posición 0. Si se desplaza incluso un solo conmutadora DIP, es necesario programar todos los parámetros como se indica en las siguientes tablas.

Nota: en todas las tablas siguientes

la indicación ● corresponde a conmutadores DIP en 1 (ON);
ninguna indicación corresponde a conmutadores DIP en 0 (OFF)

CONEXIÓN PT1000		
SW1	1	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Conexión 2 / 4 cables
	<input type="checkbox"/>	Conexión 3 cables

FILTRO ENTRADA (*)		
SW1	2	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausente
	<input type="checkbox"/>	Presente

(*) El filtro estabiliza la medición pero retarda el tiempo de respuesta llevándolo a aproximadamente 200 ms, además garantiza el rechazo de la interferencia a 50 Hz superpuesta a la señal de medición.

SEÑAL DE SALIDA				
SW1	3	4	5	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4..20 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0..20 mA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..4 mA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20..0 mA
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..10 Vdc
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10..0 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0..5 Vdc
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1..5 Vdc

INICIO ESCALA DE MEDICIÓN				
SW1	6	7	8	SW2 1 °C
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -10
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -20
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -30
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -50
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -100
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -150
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> -200

FONDO ESCALA de MEDICIÓN																							
SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C		SW2	2	3	4	5	6	°C	
						0																	
	●					5			●	●		●		55				●	●		●		120
						10					●	●		60				●	●	●		●	130
	●	●				15			●		●	●		65						●	●		140
			●			20			●	●	●	●		70				●		●	●		150
	●		●			25							●	75					●	●		●	160
		●	●			30			●				●	80						●	●		170
	●	●	●			35								85						●	●	●	180
				●		40			●	●			●	90					●	●	●		190
	●			●		45							●	95					●	●	●	●	200
		●		●		50			●	●	●		●	100					●	●	●	●	210
									●	●	●		●	110									

SALIDA POR AVERÍA	
SW2	7
	● Hacia abajo de la escala de salida
	Hacia arriba de la escala de salida

FUERA DE RANGO (*)	
SW2	8
	● NO: sólo la avería causa un fuera de escala del 2,5%
	Sí: fuera de escala del 2,5 admitida, avería al 5%

(*) Para los valores correspondientes, véase la tabla abajo.


Límite de salida	Fuera de rango / Avería $\pm 2,5\%$	Avería $\pm 5\%$
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vdc	10,25 Vdc	10,5 Vdc
5 Vdc	5,125 Vdc	5,25 Vdc
1 Vdc	0,875 Vdc	0,75 Vdc
0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc

Conexiones Eléctricas

El módulo cuenta con bornes de muelle para las conexiones eléctricas.

Para realizar las conexiones, seguir las siguientes instrucciones.

- 1 – Desferrar 8mm los cables
- 2 - Introducir un destornillador de cabeza plana en el orificio cuadrado y presionarlo hasta que se abra el muelle de bloqueo del cable
- 3 – Introducir el cable en el orificio redondo
- 4 – Quitar el destornillador y comprobar que el cable esté firmemente fijado en el borne.

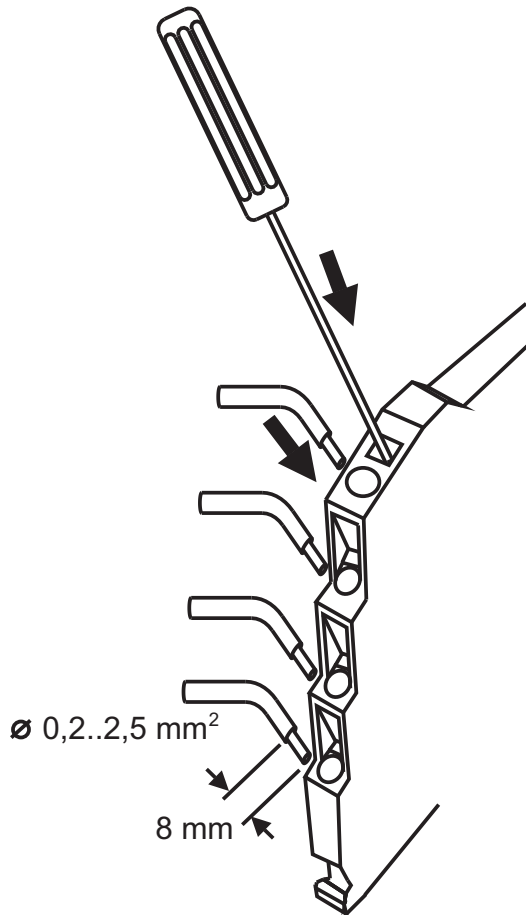

Alimentación

Existen varias posibilidades para alimentar los módulos de la serie K.

1 – Alimentación directa de los módulos conectando la alimentación 24 Vdc directamente a los bornes 7 (+) y 8 (-) de cada módulo.


2 – Uso de accesorio K-BUS para la distribución de la alimentación a los módulos mediante bus evitando la conexión de la alimentación a cada módulo.

Es posible alimentar el bus mediante cualquiera de los módulos, la absorción total del bus debe ser inferior a 400 mA. Absorciones mayores pueden dañar el módulo. Es necesario realizar en serie la alimentación de un fusible debidamente dimensionado.

3 - Uso de accesorio K-BUS para la distribución de la alimentación a los módulos mediante bus y del accesorio K-SUPPLY para la conexión de la alimentación.

El K-SUPPLY es un módulo de 6,2 mm de anchura que integra en su interior una serie de protecciones para proteger los módulos conectados en bus de eventuales sobrecargas.

Es posible alimentar el bus mediante un módulo K-SUPPLY, si la absorción total del bus es inferior a 1,5 A. Absorciones mayores pueden dañar el módulo y el bus. Es necesario realizar en serie la alimentación de un fusible debidamente dimensionado.

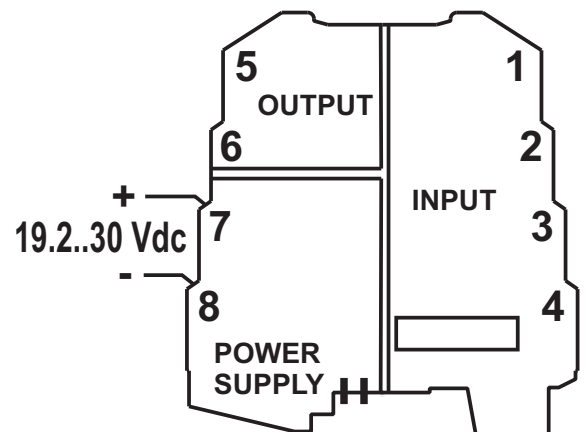

Entrada:

El módulo acepta en entrada una sonda de temperatura PT1000 con conexión de 2, 3 ó 4 cables.

Paras las conexiones eléctricas se recomienda utilizar cable blindado.

Conexión de 2 cables

Conexión utilizable para distancias cortas (< 10 m) entre el módulo y la sonda. Se debe tener presente que esta conexión introduce en la medida un error igual a la resistencia de los cables de conexión.

Conmutadores DIP SW1-1 en posición 1 (ON) (conexión 2 / 4 cables).

Puentes entre los bornes 1 y 2 entre los bornes 3 y 4.

Conexión de 3 cables

Conexión para utilizar en distancias medio-largas (> 10 m) entre el módulo y la sonda. El instrumento realiza la compensación de la resistencia de los cables de conexión.

Para que dicha compensación sea correcta, es necesario que la resistencia de los cables sea igual, puesto que el instrumento para realizar la compensación mide la resistencia de un cable y supone que la resistencia de los otros cables es la misma.


Conmutadores DIP SW1-1 en posición 0 (OFF) (conexión 3 cables).

Puente entre los bornes 1 y 2.

Conexión de 4 cables

Conexión para utilizar en distancias medio-largas (> 10 m) entre el módulo y la sonda. Permite obtener la máxima precisión, puesto que el instrumento lee la resistencia del sensor independientemente de la resistencia de los cables.

Conmutadores DIP SW1-1 en posición 1 (ON) (conexión 2 / 4 cables).

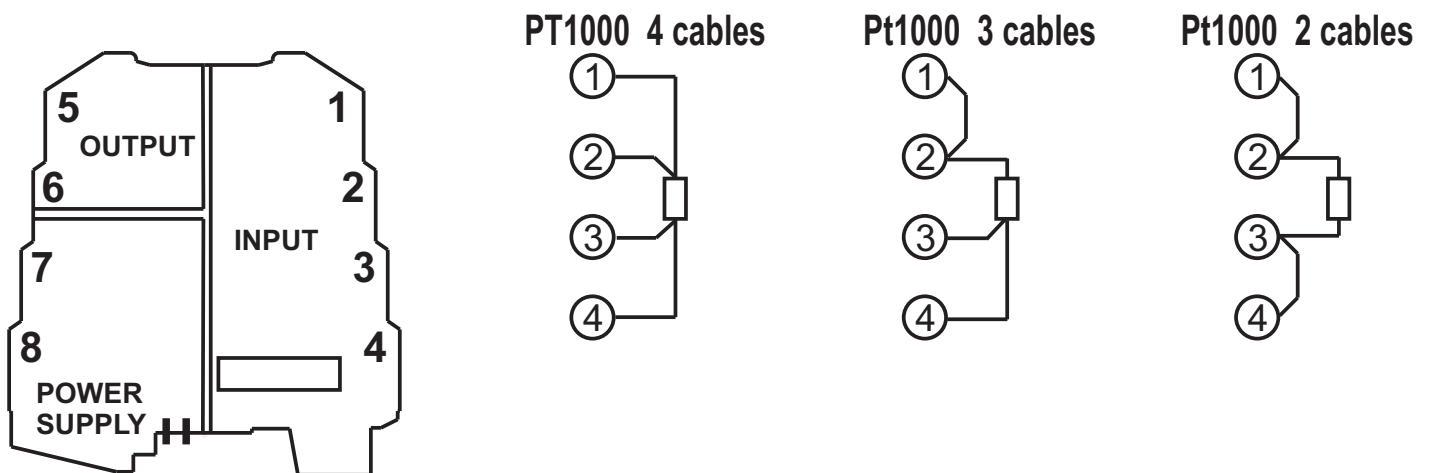


Nota: para reducir los consumos del módulo, la medición de la PT100 se realiza de manera impulsiva durante un tiempo muy breve. Por este motivo algunos calibradores electrónicos podrían no ser capaces de generar correctamente la señal simulada.

Salida

Conexión en tensión – Conexión en corriente (corriente impresa)

Paras las conexiones eléctricas se recomienda utilizar cable blindado.

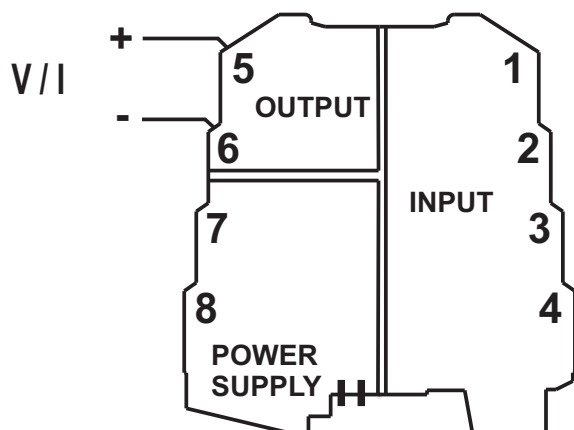

Nota: cuando se utiliza la salida en corriente, para reducir la disipación del instrumento, es conveniente conectar una carga $> 250 \Omega$.

Indicaciones mediante LED en el panel frontal

LED	SIGNIFICADO
Parpadeo rápido 3 destellos / segundo	Avería interna
Parpadeo lento 1 destello / segundo	Error en el ajuste de los conmutadores DIP (SPAN $< 50^\circ C$)
Encendido con luz fija	Avería en los cables de conexión PT1000. Resistencia 3º cable fuera de rango



Eliminación de los residuos eléctricos y electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en los otros países con recogida selectiva). El símbolo presente en el producto o en el envase indica que el producto no será tratado como residuo doméstico. En cambio, deberá ser entregado al centro de recogida autorizado para el reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que el producto sea eliminado de manera adecuada, evitar un potencial impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, que podría ser causado por una gestión inadecuada de la eliminación del producto. El reciclaje de los materiales contribuirá a la conservación de los recursos naturales. Para recibir información más detallada, le invitamos a contactar con la oficina específica de su ciudad, con el servicio para la eliminación de residuos o con el proveedor al cual se adquirió el producto.

El presente documento es propiedad de SENECA srl. Prohibida su duplicación y reproducción sin autorización. El contenido de la presente documentación corresponde a los productos y a las tecnologías descritas. Los datos reproducidos podrán ser modificados o integrados por exigencias técnicas y/o comerciales.



SENECA s.r.l.

Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY

Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287

e-mail: info@seneca.it - www.seneca.it